

Chapter 7

Control Charts for Attributes

หลายลักษณะทางคุณภาพไม่เหมาะสมที่จะวัดเป็นตัวเลข เช่น ความสวยงาม สี สัน รอยตำหนิ หรือสภาพเก่าใหม่ เป็นต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแผนภูมิเพื่อควบคุมจำนวนของเสีย และแผนภูมิเพื่อควบคุมรอยตำหนิ แผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ

- ใช้จำนวนตัวอย่าง มากกว่าแผนภูมิเชิงผันแปร
- ใช้รายละเอียดน้อยกว่าแผนภูมิเชิงผันแปร

การควบคุมของเสีย

1. P-Chart การควบคุมสัดส่วนของเสีย
2. np-Chart การควบคุมจำนวนของเสีย

การควบคุมสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย (รอยตำหนิ)

1. C-Chart การควบคุมจำนวนรอยตำหนิ
2. U-Chart การควบคุมจำนวนรอยตำหนิต่อหน่วย

ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพกับแผนภูมิเชิงผันแปร

1. เชิงคุณภาพจะใช้จำนวนตัวอย่างมากกว่าแบบผันแปร
2. ให้รายละเอียดน้อยกว่าเชิงผันแปร คือ จะให้ลักษณะคุณภาพโดยรวม แก่ผู้บริหาร

ช่วยในการตัดสินใจว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าหรือไม่

The Control Chart for Fraction Non-conforming (P-Chart)

การควบคุมสัดส่วนของเสีย

สัดส่วนของเสีย หมายถึง ค่า ratio ของจำนวนของเสียในจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด แต่ละหน่วยผลิตภัณฑ์อาจมีหลายลักษณะ ทางคุณภาพ ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบ ถ้าชิ้นงานชิ้นใดไม่ผ่านมาตรฐาน การตรวจสอบ อาจจะเป็นหนึ่งลักษณะคุณภาพหรือหลายอย่างตามลักษณะคุณภาพ งานนั้นจะแยกออกเป็นกลุ่มชิ้นงานที่เป็นของเสีย

หลักการทางสถิติในการใช้แผนภูมิควบคุม สำหรับสัดส่วนของเสียมีพื้นฐานจากการแจกแจงแบบทวินาม (binomial distribution) เพื่อกระบวนการผลิตชิ้นงานดำเนินการจนกระทั่งเข้าสู่สถานะคงตัว (Stable) ความน่าจะเป็นซึ่งจะมีชิ้นงานที่ได้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดคือ p และแต่ละหน่วยผลิตจะเป็นอิสระต่อกัน ถ้าสุ่มตัวอย่าง n หน่วยของผลิตภัณฑ์ และถ้า D คือ จำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของเสีย แล้ว D มีการแจกแจงแบบ binomial distribution กับพารามิเตอร์ n และ p จะได้

$$P\{D = x\} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad x=0,1,2,\dots,n$$

เรารู้ว่า ค่าเฉลี่ยและค่าแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม D เป็น np และ $np(1-p)$ ตามลำดับ

สัดส่วนของเสียของตัวอย่างที่สุ่ม คือ อัตราส่วนของจำนวนของเสียต่อจำนวนตัวอย่างที่สุ่มมาทั้งหมด (n)

นั่นคือ

$$\hat{p} = \frac{D}{n}$$

การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม \hat{p} คือการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนคือ

$$\mu = p$$

$$\sigma_p^2 = p \frac{(1-p)}{n}$$

เราจะเห็นได้ว่าสามารถประยุกต์ทฤษฎีนี้ไปใช้กับแผนภูมิควบคุมสำหรับควบคุมสัดส่วนของเสีย (p) มันจึงถูกเรียกว่า p-Chart

จำนวนตัวอย่างสุ่มของ p-chart จะต้องสุ่มตัวอย่างกลุ่มละ n หน่วย จำนวนค่าสัดส่วนของเสียของตัวอย่าง \hat{p} ในแต่ละกลุ่ม และปล๊อคค่าสถิติ \hat{p} ทุกกลุ่มตัวอย่างลงบนแผนภูมิ

ถ้าจุดที่พล๊อกออกนอกเขตควบคุม หรือรูปแบบของจุดไม่เป็นลักษณะแบบสุ่ม เราสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการผลิตมีสัดส่วนของเสีย (p) เปลี่ยนแปลงไปจากระดับเดิม และกระบวนการผลิตออกนอกการควบคุม

เมื่อเราไม่รู้ค่า p (สัดส่วนของเสีย) ของกระบวนการผลิต เราต้องประมาณค่า p จากข้อมูลตัวอย่างที่สุ่ม โดยเลือกจำนวน n กลุ่มตัวอย่าง แต่ละกลุ่มมีขนาด n ทั่วๆไป n ควรจะเป็น 20 หรือ 25 เราสามารถคำนวณสัดส่วนของเสียในแต่ละกลุ่มตัวอย่างดังนี้

$$\hat{p}_i = \frac{D_i}{n} \quad i=1,2,\dots,m \text{ (เมื่อ } n \text{ คงที่)}$$

และค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มตัวอย่างคือ

$$\hat{\bar{p}} = \frac{\sum_{i=1}^m D_i}{mn} = \frac{\sum_{i=1}^m \hat{p}_i}{m}$$

จะได้แผนภูมิควบคุม กรณีไม่รู้ค่า p

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

$$CL = \bar{p}$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Ex 7.1 กระจกบรจูน้ำส้ม 6 ออนซ์ ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตรวจสอบกระจกบรโดยหาจำนวนของเสีย ถ้าต้องการจะใช้แผนภูมิ ควบคุมเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนของเสียของเครื่องจักรนี้ โดยเก็บข้อมูล 30 กลุ่มแบบต่อเนื่อง ข้อมูลแสดงในตาราง จงสร้างแผนภูมิควบคุมเพื่อควบคุมสัดส่วนของเสียที่เกิดจากการผลิตของเครื่องจักรนี้

วิธีทำ
$$\hat{p}_i = \frac{\sum_{i=1}^m D_i}{mn} = \frac{347}{(30)(50)} = 0.2313$$

ใช้ \bar{p} ประมาณการสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นจริงจากกระบวนการผลิต เราสามารถคำนวณขอบเขตบนและล่างของแผนภูมิควบคุม คือ

$$\begin{aligned} \bar{p} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} &= 0.2313 \pm 3\sqrt{\frac{0.2313(0.7687)}{50}} \\ &= 0.2313 \pm 3(0.0596) \\ &= 0.2313 \pm 0.1789 \end{aligned}$$

นั่นคือ

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.4102$$

$$CL = 0.2313$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.0524$$


แผนภูมิควบคุมกับ CL ที่ $\bar{p} = 0.2313$ และขอบเขตบนและล่าง ดังรูป 7 - 1 จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพล็อตบนแผนภูมิควบคุม พบว่ามี 2 จุดตัวอย่างคือ กลุ่มที่ 15 และ 23 อยู่นอกเขตควบคุมบน ดังนั้นแสดงว่ากระบวนการผลิตไม่อยู่ในการควบคุม จุด 2 จุดนี้จะต้องหาสาเหตุการผิด ปกติ

วิเคราะห์ข้อมูล 15 พบว่า เกิดจากการนำวัสดุดิบการผลิตใหม่ (new raw material) มาผลิตเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการผลิตเปลี่ยน และกลุ่มที่ 23 เกิดจากผู้ควบคุมเครื่องจักรไม่มีประสบการณ์ ทำให้ต้อง ทำการปรับปรุง แผนภูมิควบคุมใหม่


Table 7-1 Data for Trial Control Limits, Example 6-1 Sample Size n = 50

Sample Number	Number of		Sample Number	Number of	
	Nonconforming Can, D	Sample Fraction Nonconforming,		Nonconforming Cans, D	Sample Fraction Nonconforming,
1	12	0.24	17	10	0.20
2	15	0.30	18	5	0.10
3	8	0.16	19	13	0.26

4	10	0.20	20	11	0.22
5	4	0.08	21	20	0.40
6	7	0.14	22	18	0.36
7	16	0.32	23	24	0.48
8	9	0.18	24	15	0.30
9	14	0.28	25	9	0.18
10	10	0.20	26	12	0.24
11	5	0.10	27	7	0.14
12	6	0.12	28	13	0.26
13	17	0.34	29	9	0.18
14	12	0.24	30	6	0.12
15	22	0.44		347	$\bar{p} = 0.2313$
16	8	0.16			

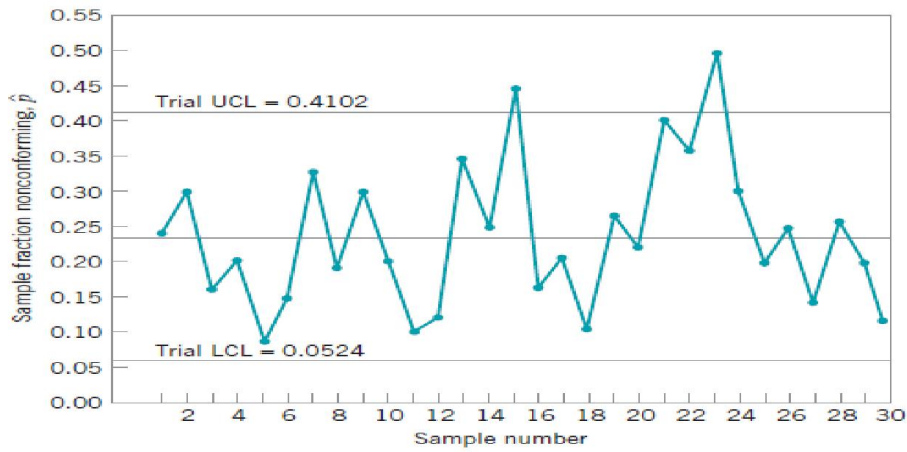

■ **FIGURE 7.1** Initial phase I fraction nonconforming control chart for the data in Table 7.1.

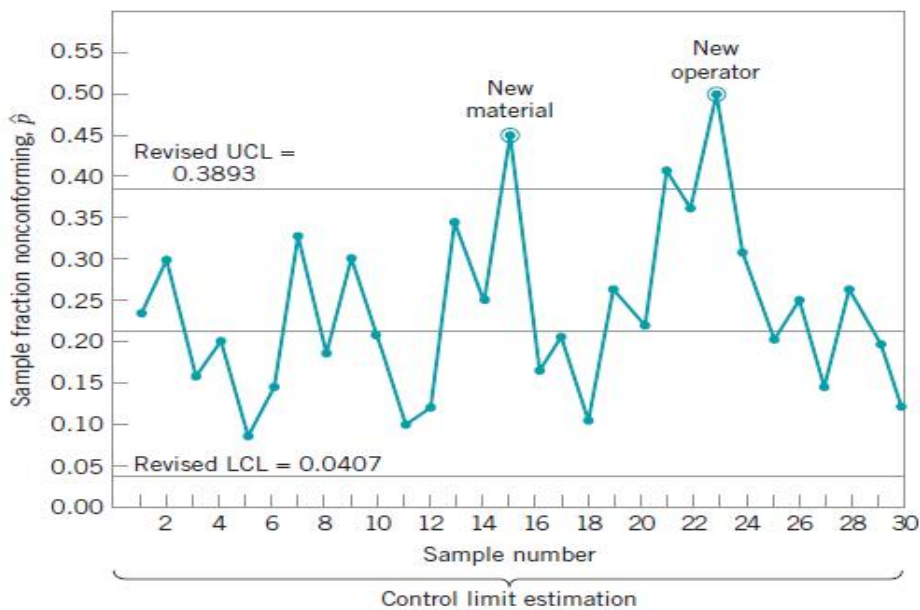

■ **FIGURE 7.2** Revised control limits for the data in Table 7.1.

Revised Control Chart

$$\bar{p} = p_0 = \frac{\sum D_i - \sum D_d}{(m - m_d)n}$$

จะได้แผนภูมิใหม่ดังนี้

$$\bar{p} = \frac{301}{(28)(50)} = 0.2150$$

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.2150 + 3\sqrt{\frac{0.2150(0.7850)}{50}} = 0.3893$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.2150 - 3\sqrt{\frac{0.2150(0.7850)}{50}} = 0.0407$$

แผนภูมิควบคุมที่ปรับปรุงใหม่แสดงในรูป ซึ่งเรามีได้เอากลุ่มตัวอย่าง 15 และ 23 ออกจากแผนภูมิควบคุม แต่เราใช้เขตควบคุมที่ คำนวณใหม่

จากแผนภูมิใหม่สัดส่วนของเสียจากกลุ่ม 21 ปัจจุบันอยู่นอกเขต ควบคุมบน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ปรับปรุงแผนภูมิควบคุม เนื่องจากไม่มีสาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างนี้ตกนอกเขตควบคุม เราจะต้องใช้แผนภูมิปรับปรุงใหม่สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่างกลุ่มต่อไปในอนาคต

เราสรุปได้ว่ากระบวนการผลิตถูกควบคุมที่ระดับ $p = 0.2150$ ใช้ควบคุมการผลิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการผลิตจะอยู่ ในการควบคุมแล้ว แต่ถ้าอัตราส่วนของเสียยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ และกระบวนการผลิตอยู่ในสถานะลงตัว ผู้บริหารอาจมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต ทำการวิเคราะห์หาวิธีปรับปรุงการผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักร ซึ่งทำให้ระดับสัดส่วนของเสียมีการเปลี่ยนแปลงได้

ใน 3 กระบวนการผลิตถัดไปมีการปรับทั้ง เครื่องจักรและนำ control chart มาใช้ มีการสุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 24 กลุ่มตัวอย่าง แต่ละกลุ่มมี $n=50$ และสะสมข้อมูลดังในตาราง 7-2 และพล็อตสัดส่วนของเสียแต่ละกลุ่มตามรูป 7-3

จากรูป 7-3 กระบวนการผลิตไม่ได้ดำเนินงานที่ระดับในภาพใหม่ จะเห็นว่า $CL = \bar{p} = 0.2150$ เป็นค่าเดิม ทำให้มี 1 จุด คือกลุ่มตัวอย่างที่ 41. ต่ำกว่า LCL ซึ่งมันไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ากระบวนการผลิต ออกนอกเขตควบคุม เราจะต้องหาว่าสัญญาณที่บอกหมายถึงอะไร สิ่งที่เป็นเหตุผลให้เป็นอย่างนั้นคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการปรับตัวเครื่องจักรใหม่นั้นเอง นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิด ปกติที่จะพบว่าประสิทธิภาพกระบวนการผลิตถูกปรับปรุง ตามขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิตทางสถิติ

เราอาจจะทดสอบ (test hypothesis) สัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากช่วงกระบวนการผลิตก่อนหน้านี้ การทดสอบ เป็นดังนี้

$$H_0 = P_1 = P_2$$

$$H_1 = P_1 > P_2$$

เมื่อ P1 คือ สัดส่วนของเสียจากข้อมูลกระบวนการผลิตก่อนหน้านี้ และ
P2 คือ สัดส่วนของเสียจากข้อมูลกระบวนการผลิตปัจจุบัน

เราอาจประมาณการค่า P1 โดย $\hat{p}_1 = \bar{p} = 0.2150$ และ p_2 คือ

$$p_2 = \hat{P}_i = \frac{\sum_{i=31}^{54} D_i}{(50)(24)} = \frac{133}{1200} = 0.1108$$

การทดสอบสมมติฐานข้างบน คือ

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

ที่ซึ่ง

$$\hat{p} = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2}$$

$$\hat{p} = \frac{(1400)(0.2150) + (1200)(0.1108)}{1400 + 1200} = 0.1669$$

$$Z_0 = \frac{0.2150 - 0.1108}{\sqrt{(0.1669)(0.8331)\left(\frac{1}{1400} + \frac{1}{1200}\right)}} = 7.10$$

การเปรียบเทียบนี้ใช้ค่า $\alpha = 0.05$ ของการแจกแจงแบบปกติ (normal Distribution) เราจะพบว่า

$$Z_0 = 7.10 > Z_{0.05} = 1.645$$

สรุปว่า ปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และสรุปว่า ค่าสัดส่วนของเสียมีค่าลดลงจากเดิม แสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพราะ ฉะนั้นเราจะต้องทำการปรับปรุง (Revised) กระบวนการผลิตอีกครั้ง และใช้กับเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน คือ กลุ่มที่ 31 - 43 ผลการปรับปรุงแผนภูมิควบคุมแสดงดังนี้

$$CL = \bar{p} = 0.1108$$

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.1108 + 3\sqrt{\frac{(0.1108)(0.8892)}{50}} = 0.2440$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0.1108 - 3\sqrt{\frac{(0.1108)(0.8892)}{50}} = -0.0244 \approx 0$$

ค่าต่ำสุดของ control chart คือ ต้องมากกว่า หรือ เท่ากับ 0

Control chart ควบคุมต่อเนื่องอีก 5 กระบวนการผลิต ตามรูป ที่ 7.3

Table 7-2 Orange Juice Concentrate Can Data in Samples of Size n = 50

Sample Number	Number of Nonconforming Can, Di	Sample Fraction Nonconforming, \hat{p}_i	Sample Number	Number of Cans, Di	Sample Fraction Nonconforming, \hat{p}_i
31	9	0.18	44	6	0.12
32	6	0.12	45	5	0.10
33	12	0.24	46	4	0.08
34	5	0.10	47	8	0.16
35	6	0.12	48	5	0.10
36	4	0.08	49	6	0.12
37	6	0.12	50	7	0.14
38	3	0.06	51	5	0.10
39	7	0.14	52	6	0.12
40	6	0.12	53	3	0.10
41	2	0.04	54	5	0.10
42	4	0.08			$\bar{p}=0.1108$
43	3	0.06			

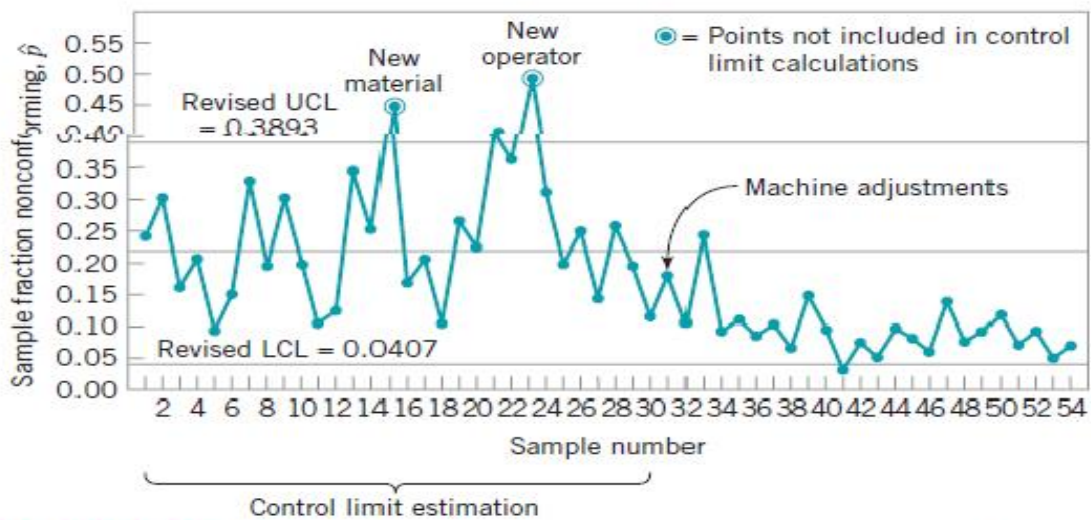


FIGURE 7.3 Continuation of the fraction nonconforming control chart, Example 7.1.


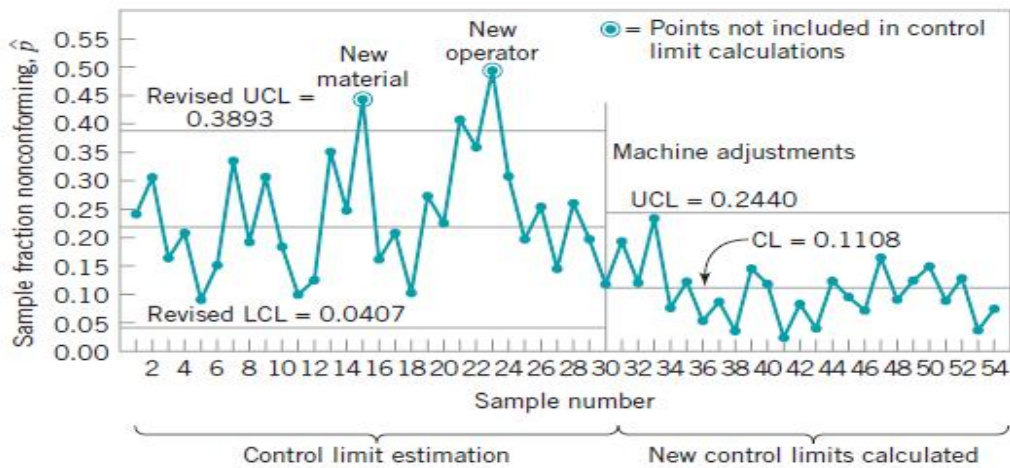


FIGURE 7.4 New control limits on the fraction nonconforming control chart, Example 7.1.

Table 7-3 New Data for The Fraction Nonconforming Control Chart in Figure 6-5, $n = 50$

Sample Number	Number of Nonconforming Can, D	Sample Fraction Nonconforming,	Sample Number	Number of Nonconforming Cans, D	Sample Fraction Nonconforming,
55	8	0.16	75	5	0.10
56	7	0.14	76	8	0.16
57	5	0.10	77	11	0.22
58	6	0.12	78	9	0.18
59	4	0.08	79	7	0.14
60	5	0.10	80	3	0.06
61	2	0.04	81	5	0.10
62	3	0.06	82	2	0.04
63	4	0.08	83	1	0.02
64	7	0.14	84	4	0.08
65	6	0.12	85	5	0.10
66	5	0.10	86	3	0.06
67	5	0.10	87	7	0.14
68	3	0.06	88	6	0.12
69	7	0.14	89	4	0.08
70	9	0.18	90	4	0.08
71	6	0.12	91	6	0.12
72	10	0.20	92	8	0.16
73	4	0.08	93	5	0.10
74	3	0.06	94	6	0.12

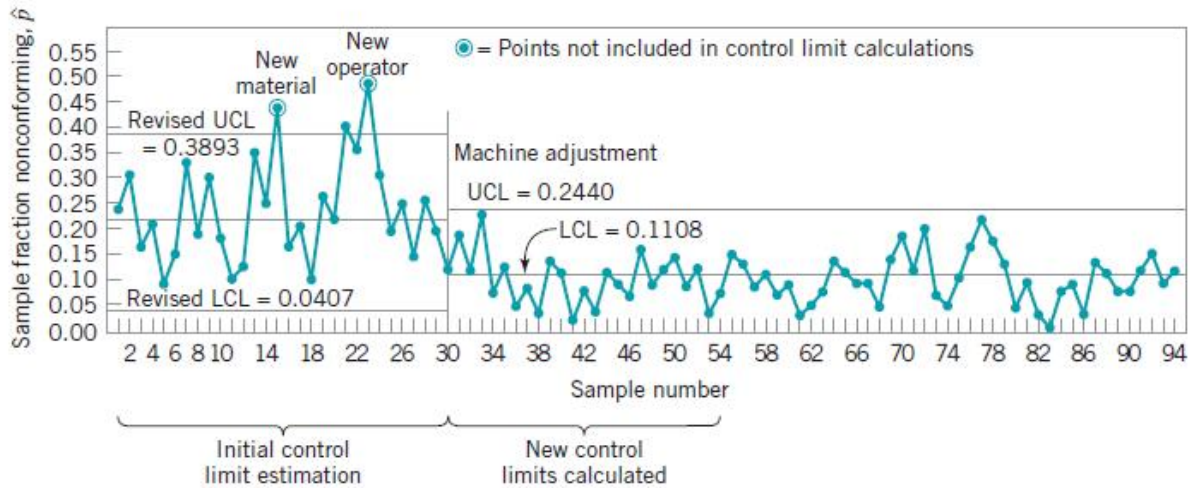

■ FIGURE 7.5 Completed fraction nonconforming control chart, Example 7.1.

การออกแบบแผนภูมิสัดส่วนของเสีย

การสร้างแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสียมี 3 พารามิเตอร์ ที่สำคัญ คือขนาดตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (Sample Size : n) , ความถี่ในการสุ่ม ตัวอย่าง ความกว้างของแผนภูมิควบคุม

สำหรับ n เราควรกำหนด n คงที่ค่าหนึ่ง ความถี่ในการสุ่มควร เหมาะสมกับอัตราการผลิต ตัวอย่าง ถ้ามี 3 กระบวนการผลิต ถ้ามีความแตกต่างทางคุณภาพของแต่ละกระบวนการผลิต เราควรใช้ข้อมูลจากแต่ละกะเป็นกลุ่มตัวอย่าง มากกว่าตัวอย่างที่มาจากทั้ง 3 กระบวนการผลิต และเก็บข้อมูลในแต่ละวัน

การเลือกจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่ม (n)

ถ้า p มีขนาดเล็กมาก ๆ เราควรเลือก n จำนวนมาก เราจะเป็นสูงที่จะพบอย่างน้อย 1 หน่วยของเสียในแต่ละครั้งของการสุ่ม

ตัวอย่าง ถ้า $p=0.01$ และ $n=8$ เราพบว่า

$$UCL = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.01 + 3\sqrt{\frac{(0.01)(0.99)}{8}} = 0.1155$$

ถ้ามี 1 ชิ้นงานที่เป็นของเสียในกลุ่มต่ออย่างหนึ่งแล้ว

$$\bar{p} = \frac{1}{8} = 0.1250$$

และเราสรุปว่ากระบวนการผลิตออกนอกเขตควบคุม แค่ 1 ชิ้นงาน ออกนอกเขตควบคุมจะบอกว่า กระบวนการผลิตไม่สามารถควบคุมได้ นั้นไม่สมเหตุสมผล เราสรุปได้ว่า ขนาดตัวอย่าง n นั้นมีผลให้ความน่าจะเป็นของการพบ 1 ชิ้นงานที่เป็นของเสีย ต่อกลุ่มตัวอย่างคือ r สำหรับ ตัวอย่าง $p = 0.01$ และเราต้องการความน่าจะเป็นอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ของเสียในกลุ่มตัวอย่าง 0.95

ถ้า D คือ จำนวนของเสีย แล้วเราต้องการหา n จาก

$$P\{D \geq 1\} \geq 0.95 \longrightarrow P\{D \leq 0\} = 0.05 \text{ เนื่องจากตาราง Poisson สะสมใช้น้อยกว่า}$$

ใช้การแจกแจงแบบ Poisson แบบการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution) จากตารางแจกแจงแบบ Poisson นั้น

$$\lambda = np \text{ จะต้องมากกว่า } 3.00$$

ดังนั้น $P : 0.01$ ขนาดตัวอย่างควรเป็น 300

Duncan (1986) เสนอว่า Sample Size ควรจะมากเพียงพอเพื่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต เกิดสัดส่วนของเสีย 50%

ตัวอย่าง $P=0.01$ และเราต้องการความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต เปลี่ยนแปลงไปเป็น ที่ความน่าจะเป็น 0.50

$P=0.50$ สมมติเราประมาณการแจกแจงด้วย Normal แทน การแจกแจงแบบทวินาม เราควรเลือก n ที่เหมาะสมซึ่งขอบเขตบนที่จะตรวจสอบสัดส่วนของเสีย

ถ้า δ คือ ขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปของสัดส่วนของเสีย

$$\delta = 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$n = \left(\frac{3}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

ในตัวอย่าง $p=0.01$, $\delta = 0.05 - 0.01 = 0.04$ จะได้

$$n = \left(\frac{3}{0.04}\right)^2 (0.01)(0.99) = 56$$

\therefore สูตรในการหา n คือ

$$n = \left(\frac{3}{\delta}\right)^2 p(1-p)$$

ถ้าค่าในการควบคุมสัดส่วนของเสีย เป็นขนาดเล็ก เกณฑ์ที่จะใช้ต้องเลือก n ใหญ่เพียงพอ ทั้งนี้แผนภูมิควบคุมจะต้องมีเขตควบคุม ล่างที่เป็นค่าบวก เพื่อให้แน่ใจได้ว่าแต่ละกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจะต้องพบของเสีย 1 ชิ้นงาน ดังนั้นเราจะได้

$$LCL = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} > 0$$

จะได้

$$n > \frac{(1-p)}{p} 3^2$$

สำหรับตัวอย่าง ถ้า $p=0.05$ และจะได้ขนาดตัวอย่าง

$$n > \frac{0.95}{0.05} 3^2 = 171$$

ดังนั้น ถ้า $n \geq 172$ หน่วย แผนภูมิควบคุมจะมีเขตควบคุมล่างเป็นบวก

np Control Chart (แผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย)

เป็นแผนภูมิควบคุมซึ่งใช้ในการควบคุมจำนวนของเสียในกระบวนการผลิต พารามิเตอร์ของแผนภูมิ เป็นดังนี้

$$UCL = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$CL = n\bar{p}$$

$$LCL = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

Ex จงสร้างแผนภูมิควบคุม np จากข้อมูลตัวอย่าง 7-1 สำหรับควบคุมจำนวนของเสียผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุน้ำส้ม

$$\bar{p} = 0.2313 \quad n=50$$

$$UCL = n\bar{p} + 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$= 50(0.2313) + 3\sqrt{(50)(0.2313)(0.7687)}$$

$$= 20.510 \cong 21$$

$$CL = n\bar{p} = 50(0.2313) = 11.565$$

$$LCL = n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$$

$$= 50(0.2313) - 3\sqrt{(50)(0.2313)(1-0.2313)}$$

$$= 2.620$$

การพล็อตค่าจำนวนของเสียในแต่ละกลุ่ม โดยขอบเขตบน-ล่าง และเส้นกึ่งกลางต้องเป็นจำนวนเต็ม การปัดเป็นจำนวนเต็มนั้น ค่า UCL และ CL จะปัดขึ้น LCL จะปัดลง

จำนวนตัวอย่างแปรผัน (n แปรผัน)

ในส่วนของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย ตัวอย่างนั้นตรวจสอบ 100% ของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากกระบวนการผลิตในบางช่วงเวลา ดังนั้นความแตกต่างของแผนภูมิควบคุมจำนวนของเสีย ควรลดจำนวนชิ้นงานที่ตรวจสอบในแต่ละช่วงเวลา แผนภูมินี้จะมีการแปรผันจำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ


1. n แปรผันในทุกกลุ่มตัวอย่าง

เน้นลักษณะเบื้องต้นของ n ไม่คงที่ ขอบเขตควบคุมสร้างสำหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีจำนวนตัวอย่าง n เฉพาะของแต่ละกลุ่ม ถ้ามี i เน้นลำดับที่ของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว n, คือ จำนวนตัวอย่าง n, ของกลุ่มที่ i พิจารณาข้อมูลในตาราง 7-4 สร้างแผนภูมิควบคุมได้ดังนี้


Table 7-4 Data for a Control Chart for Fraction Nonconforming with Variable Sample Size

Sample Number	Sample Size, ni	Number of Nonconforming Units, D	Sample Fraction Nonconforming,	Standrd Deviation	Control LCL	Limits UCL
1	100	12	0.120	0.029	0.009	0.183
2	80	8	0.100	0.033	0	0.195
3	80	6	0.075	0.033	0	0.195
4	100	9	0.090	0.029	0.009	0.183
5	110	10	0.091	0.028	0.012	0.180
6	110	12	0.109	0.028	0.012	0.180
7	100	11	0.110	0.029	0.009	0.183
8	100	16	0.160	0.029	0.009	0.183
9	90	10	0.110	0.031	0.003	0.189
10	90	6	0.067	0.031	0.003	0.189
11	110	20	0.182	0.028	0.012	0.180
12	120	15	0.125	0.027	0.015	0.177
13	120	9	0.075	0.027	0.015	0.177
14	120	8	0.067	0.027	0.015	0.177
15	110	6	0.055	0.028	0.012	0.180
16	80	8	0.100	0.033	0	0.195
17	80	10	0.125	0.033	0	0.195
18	80	7	0.088	0.033	0	0.195
19	90	5	0.056	0.031	0.003	0.189
20	100	8	0.080	0.029	0.009	0.183
21	100	5	0.050	0.029	0.009	0.183
22	100	8	0.080	0.029	0.009	0.183


23	100	10	0.100	0.029	0.009	0.183
24	90	6	0.067	0.031	0.003	0.189
25	90	9	0.100	0.031	0.003	0.189
	2450	234	0.096			

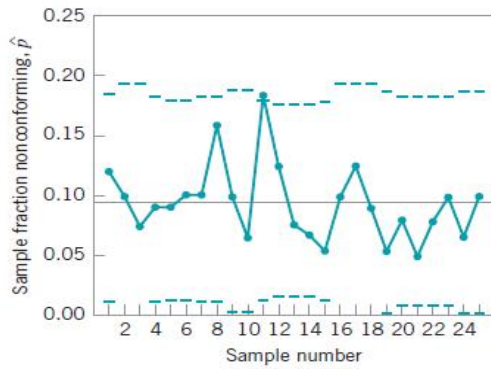

■ FIGURE 7.6 Control chart for fraction nonconforming with variable sample size.

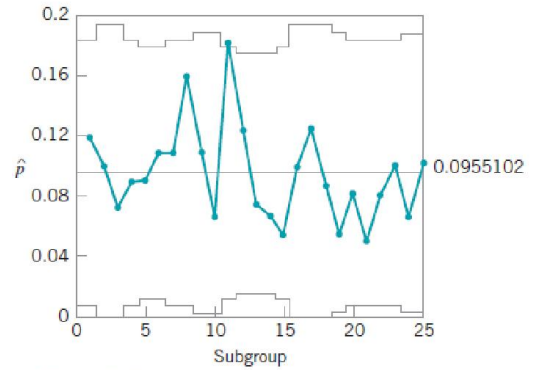

■ FIGURE 7.7 Control chart for fraction nonconforming with variable sample size using Minitab.

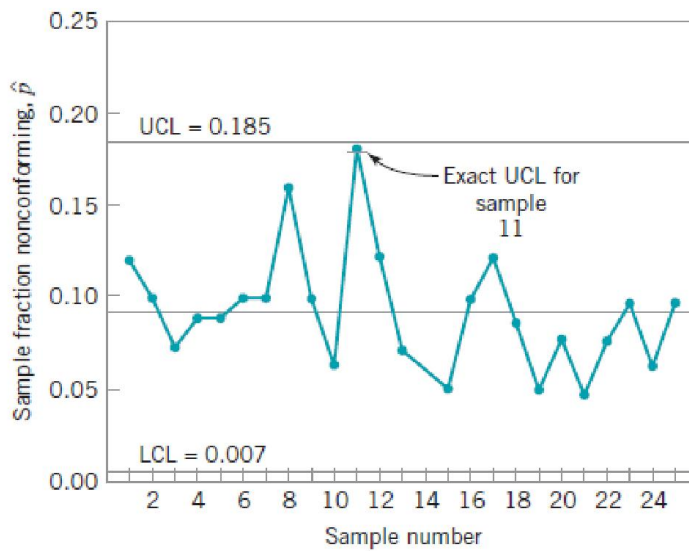

■ FIGURE 7.8 Control chart for fraction nonconforming based on average sample size.

3. แผนภูมิควบคุมใช้ค่า Standardized

ที่จุดทุกจุดที่จะพล็อตต้องเปลี่ยน จะแปลง \hat{p}_i เป็น Z

$$Z_{pi} = \frac{\hat{p}_i - \bar{p}}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}}$$

แผนควบคุม คือ

UCL=+3

CL=0

LCL=-3

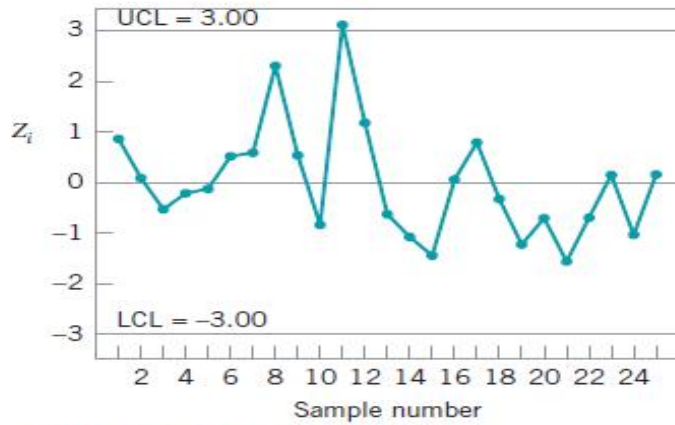


FIGURE 7.9 Standardized control chart for fraction nonconforming.

Table 6-5 Calculations for the Standardized Control Chart in Figure 6-9, $p = 0.096$

Sample Number	Sample Size, n_i	Number of Nonconforming Units, D	Sample Fraction Nonconforming,	Standrd Deviation $\hat{\sigma}_p$	ค่ามาตรฐาน
1	100	12	0.120	0.029	0.83
2	80	8	0.100	0.033	0.12
3	80	6	0.075	0.033	-0.64
4	100	9	0.090	0.029	-0.21
5	110	10	0.091	0.028	-0.18
6	110	12	0.109	0.028	0.46
7	100	11	0.110	0.029	0.48
8	100	16	0.160	0.029	2.21
9	90	10	0.110	0.031	0.45
10	90	6	0.067	0.031	-0.94
11	110	20	0.182	0.028	3.07
12	120	15	0.125	0.027	1.07
13	120	9	0.075	0.027	-0.78
14	120	8	0.067	0.027	-1.07
15	110	6	0.055	0.028	-1.46
16	80	8	0.100	0.033	0.12
17	80	10	0.125	0.033	0.88
18	80	7	0.088	0.033	-0.24
19	90	5	0.056	0.031	-1.29
20	100	8	0.080	0.029	-0.55
21	100	5	0.050	0.029	-1.59

22	100	8	0.080	0.029	-0.55
23	100	10	0.100	0.029	0.14
24	90	6	0.067	0.031	-0.94
25	90	9	0.100	0.031	0.13

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^m D_i}{\sum_{i=1}^{25} n_i} = \frac{234}{2450} = 0.096$$

$$CL = 0.096$$

$$UCL = \bar{p} + 3\hat{\sigma}_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} = 0.096 + 3\sqrt{\frac{(0.096)(0.904)}{n_i}}$$

$$LCL = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} = 0.096 - 3\sqrt{\frac{(0.096)(0.904)}{n_i}}$$

2. แผนภูมิควบคุมโดยใช้ n เฉลี่ย

แผนที่สองคือ ใช้ค่า n เฉลี่ยเพื่อสร้างแผนภูมิควบคุม จะได้

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i}{25} = \frac{2450}{25} = 98$$

$$\bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^m D_i}{n_i} = \frac{234}{2450} = 0.096$$

$$CL = 0.096$$

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} = 0.096 + 3\sqrt{\frac{(0.096)(0.904)}{98}} = 0.185$$

$$LCL = \bar{p} - 3\hat{\sigma}_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}} = 0.096 - 3\sqrt{\frac{(0.096)(0.904)}{98}} = 0.007$$

พล็อตจะได้ดังรูปที่ 7-8

The Operating – Characteristic Function (OC Curve for p Chart)

เป็นกราฟแสดงความน่าจะเป็นที่ยอมรับการทดสอบสมมติฐานของสถิติว่า กระบวนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจริง ๆ แล้วค่าสัดส่วนของเสีย p ของกระบวนการผลิตได้เปลี่ยนไปแล้ว (ความผิดพลาดประเภทที่ 2; β) OC Curve ใช้บอกประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม P – Chart

$$\beta = p\{\hat{p} < UCL|p\} - p\{\hat{p} \leq LCL|p\}$$

$$= p\{D < n(UCL)|p\} - p\{D \leq n(LCL)|p\}$$

ทั้งนั้น D คือตัวแปรสุ่มแบบทวินาม เพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ใต้จากเปิดตารางการแจกแจงสะสมทวินาม

สำหรับพารามิเตอร์ $n = 50$, $LCL = 0.0303$ และ $UCL = 0.3697$

$$\beta = p\{D < (50)(0.3697)|p\} - p\{D \leq (50)(0.0303)|p\}$$

$$= p\{D < 18.49|p\} - p\{D \leq 1.52|p\}$$

ปัดลงเนื่องจาก D ต้องเป็นจำนวนเต็ม

$$\beta = p\{D \leq 18|p\} - p\{D \leq 1|p\}$$

สูตร $\beta = p\{D \leq n(UCL)\} - p\{D \leq n(LCL)\}$

เปิดตารางสะสมแบบทวินาม

ถ้าเราใช้การประมาณการ poisson แทน Binomial แล้ว $\bar{p} \leq 0.1$

ถ้าเราใช้การประมาณการ poisson แทน Binomial แล้ว $\bar{p} > 0.1$

สูตร $\beta = p\{Z \leq \frac{(UCL) - p}{\hat{\sigma}_p}\} - p\{Z \leq \frac{LCL - P}{\hat{\sigma}_p}\}$

เมื่อ $\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

แปรผันค่า p ไปเรื่อย แล้วคำนวณหา β สำหรับ $n=50, LCL=0.0303, UCL=0.3697, \bar{p}=0.20$

$np(\lambda)$	p	$p\{D \leq 18\}$	$p\{D \leq 1\}$	$\beta = p\{D \leq 18\} - p\{D \leq 1\}$
0.5	0.01	1.000	0.909	
1.5	0.03	1.000	0.557	
2.5	0.05	1.000	0.287	
5	0.10	1.000	0.040	

	p	$p \left\{ Z \leq \frac{0.3697 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{50}}} \right\}$	$p \left\{ Z \leq \frac{0.0303 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\}$	β
	0.15	1.000[+4.35]	0.0089[-2.37]	
	0.20	0.99865[+3.00]	0.00135[-3.00]	
	0.25	0.9744[+1.95]	0.00017[-3.58]	

p	$p\{D \leq 18\}$	$p\{D \leq 1\}$	β
0.01	1.000	0.911	0.089
0.03	1.000	0.555	0.445
0.05	1.000	0.279	0.721
0.10	1.000	0.034	0.966
0.15	1.000	0.003	0.997
0.20	0.998	0.000	0.998
p	$p \left\{ Z \leq \frac{0.3697 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{50}}} \right\}$	$p \left\{ Z \leq \frac{0.0303 - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\}$	β
0.25	1.95 0.9744	-3.58 0.000	0.9744
0.30	1.08 0.8599	-4.16 0.000	0.8599
0.35	0.29 0.6141	-4.74 0.000	0.6141
0.40	-0.44 0.3300	-5.34 0.000	0.3300
0.45	-1.14 0.1271	-5.97 0.000	0.1271

Control Charts for nonconformities (defects) : C – Chart

(แผนภูมิควบคุมจำนวนรอยตำหนิ)

- จำนวนหน่วยตรวจสอบจะเป็นหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์หรือมากกว่าได้
- ใช้ควบคุมรอยตำหนิหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดเส้นค่าไม่ดี
- ใช้กับขนาดตัวอย่างคงที่เท่านั้น (n คงที่)
- หลักการสร้างแผนภูมิ อาศัยพื้นฐานการแจกแจงแบบบัสซิงของ จำนวนรอยตำหนิในการสุ่มแต่ละครั้งเป็นตัวแปรสุ่มของการแจกแจงแบบบัสซิงของ

- ใช้กับลักษณะงานที่ลักษณะทางคุณภาพสินค้า คือ เป็นรอยร้าว, ชีตข่วน, รุ เป็นต้น

$$P(x) = \frac{e^{-c} c^x}{x!} \text{ เมื่อ } x=1,2,3,\dots$$

X	คือ	จำนวนรอยตำหนิ
C	คือ	พารามิเตอร์ของการแจกแจงแผนบัวร์สของ $C > 0$
\bar{c}	คือ	จำนวนรอยตำหนิโดยเฉลี่ยที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง m กลุ่ม
c_i	คือ	จำนวนรอยตำหนิที่ตรวจพบในกลุ่มที่ i

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^m c_i}{m}; \hat{\sigma}_c = \sqrt{\bar{c}}$$

แผนภูมิควบคุม

$$UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$CL = \bar{c}$$

$$LCL = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

ถ้าการคำนวณได้ค่า LCL เป็นค่าลบ ให้กำหนด LCL = 0

Ex ตาราง 7-7 แสดงจำนวนรอยตำหนิของการสุ่มตัวอย่าง 26 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มที่ 100 ชิ้นงาน

$$\bar{c} = \frac{516}{26} = 19.85$$

$$UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 19.85 + 3\sqrt{19.85} = 33.22$$

$$CL = \bar{c} = 19.85$$

$$LCL = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 19.85 - 3\sqrt{19.85} = 6.48$$

แผนภูมิควบคุมแสดงดังรูป 7-12 เมื่อพล็อตจุดมี 2 จุดตกนอกเขตควบคุม คือตัวอย่างที่ 6 และ 20 กลุ่ม 6 เกิดจากคนงานใหม่ ตัวอย่างที่ 20 เกิดจากปัญหาเรื่องอุณหภูมิของเครื่องจักร เมื่อปรับปรุงแผนภูมิโดยตัดกลุ่มที่ 6 และ 20 ออก

$$\bar{c} = \frac{472}{24} = 19.67$$

Table 7-7 Data on the Number of Nonconformities in Sample of 100 Printed Circuit Boards

Sample Number	Number of Nonconformities	Sample Number	Number of Nonconformities
1	21	14	19
2	24	15	10
3	16	16	17
4	12	17	13
5	15	18	22
6	5	19	18
7	28	20	39
8	20	21	30
9	31	22	24
10	25	23	16
11	20	24	19
12	24	25	17
13	16	26	15

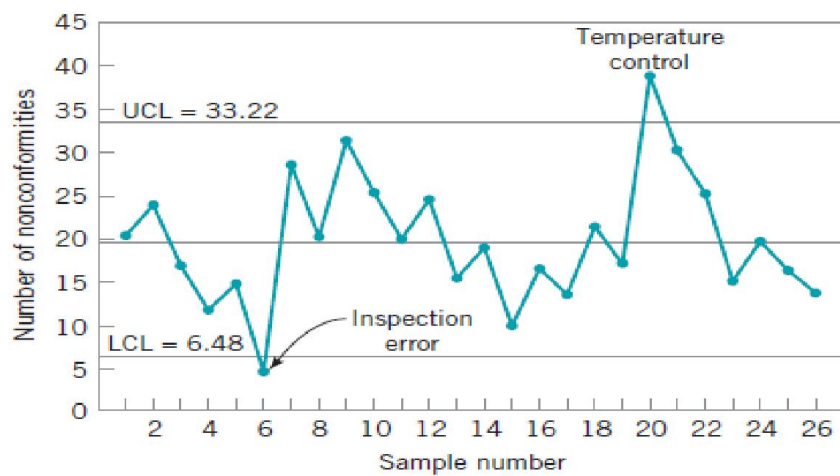


FIGURE 7.12 Control chart for nonconformities for Example 7.3.

Table 7-8 Additional Data for the Control Chart for Nonconformities, Example 7-3

Sample Number	Number of Nonconformities	Sample Number	Number of Nonconformities
27	16	37	18
28	18	38	21

29	1	39	16
30	15	40	22
31	24	41	19
32	21	42	12
33	28	43	14
34	20	44	9
35	25	45	16
36	19	46	21

$$UCL = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}} = 19.67 + 3\sqrt{19.67} = 32.97$$

$$CL = \bar{c} = 19.67$$

$$LCL = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}} = 19.67 - 3\sqrt{19.67} = 6.37$$

แผนภูมิควบคุมปรับปรุงนี้ใช้เป็นแผนภูมิมাত্রฐานในช่วงการสุ่มตัวอย่างกลุ่มต่อไป รูปนี้ 7-13 แสดงแผนภูมิควบคุม กลุ่มที่ 27-46

The U – Chart (แผนภูมิรอยตำหนิโดยเฉลี่ยต่อหน่วย)

สามารถใช้ได้ซึ่ง n คงที่ และ n ไม่คงที่

แผนภูมิควบคุม

$$UCL = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$CL = \bar{u}$$

$$LCL = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

$$u_i = \frac{c_i}{n} \text{ (จำนวนรอยตำหนิ) / (ขนาดตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ)}$$

$$\bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^m c_i}{\sum n_i} ; \bar{u} \text{ คือ จำนวนรอยตำหนิโดยเฉลี่ยต่อหน่วย}$$

ตัวอย่างสำหรับกรณี n คงที่

กระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ต้องการสร้างแผนภูมิควบคุม U-Chart โดยมีจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป็น 5 เครื่อง จำนวน 20 กลุ่มตัวอย่าง แสดงผลการตรวจสอบ ดังตาราง 7-10

วิธีทำ จากข้อมูลสามารถจะประมาณค่าเฉลี่ยคือ

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^{20} U_i}{20} = \frac{38.60}{20} = 1.93$$

แผนภูมิควบคุม

$$UCL = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}} = 1.93 + 3\sqrt{\frac{1.93}{5}} = 3.79$$

$$CL = \bar{u} = 1.93$$

$$LCL = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}} = 1.93 - 3\sqrt{\frac{1.93}{5}} = 0.07$$

ขั้นตอน กรณี n แปรผัน

กรณี 1 เส้นลิมิตควบคุมคงที่

แผนภูมิที่ได้จะมี UCL และ LCL แปรผัน ตามจำนวนตัวอย่าง โดยมี CL คงที่


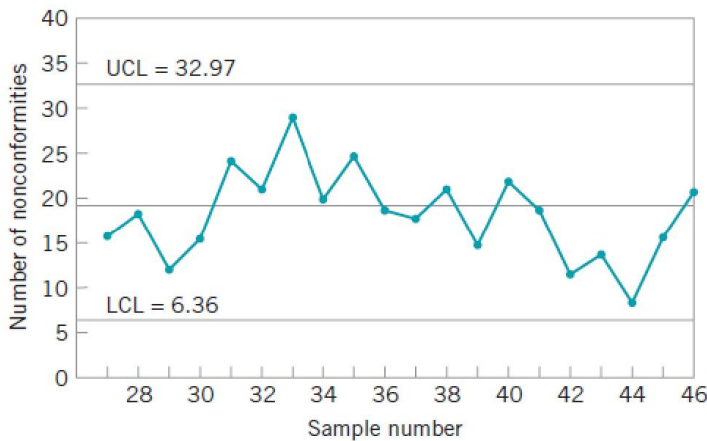


FIGURE 7.13 Continuation of the control chart for nonconformities. Example 7.3.

Table 7-10 Data on Number of Nonconformities in Personal Computers

Sample Number, i	Sample Size n	Total Number of Nonconformities, ci	Average Number of Nonconformities per Unit, ui = ci/n
1	5	10	2.0
2	5	12	2.4
3	5	8	1.6
4	5	14	2.8
5	5	10	2.0
6	5	16	3.2
7	5	11	2.2
8	5	7	1.4
9	5	10	2.0

10	5	15	3.0
11	5	9	1.8
12	5	5	1.0
13	5	7	1.4
14	5	11	2.2
15	5	12	2.4
16	5	6	1.2
17	5	8	1.6
18	5	10	2.0
19	5	7	1.4
20	5	5	1.0
			38.6
			193

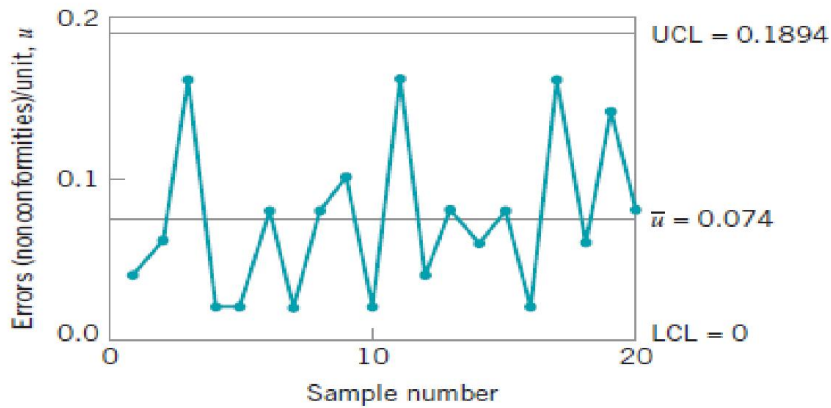

■ **FIGURE 7.16** The control chart for nonconformities per unit from Minitab for Example 7.4.

Ex 6-5

แผนภูมิควบคุมสำหรับ ผ้ายอมส์ ตรวจสอบรอยตำหนิโดยเก็บข้อมูลจำนวนรอยตำหนิต่อ 50 ตารางเมตร โดยมีข้อมูลผ้าทั้งหมด 10 ม้วน แสดงดังตาราง 6-11 จงสร้างแผนภูมิควบคุมรอยตำหนิต่อหน่วย (U-Chart)

$$\bar{U} = \frac{153}{107.5} = 1.42$$

$$UCL = \bar{U} + 3\sqrt{\frac{\bar{U}}{n_i}}$$

$$CL = \bar{U}$$

$$LCL = \bar{U} - 3\sqrt{\frac{\bar{L}}{n_i}}$$

กรณีที่ 2 ใช้ \bar{n}

ใช้ขอบเขตการควบคุมโดยอิงขนาดตัวอย่างเฉลี่ย

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i}{m}$$

$$UCL = \bar{U} + 3\sqrt{\frac{\bar{U}}{\bar{n}}} \quad CL = \bar{U}$$

$$LCL = \bar{U} - 3\sqrt{\frac{\bar{U}}{\bar{n}}}$$

กรณีที่ 3 ใช้ Standardized Control Chart

วิธีการสร้างโดยการแปลง U_i เป็นค่า Z

$$Z_{ui} = \frac{U_i - \bar{U}}{\sqrt{\frac{\bar{U}}{n_i}}}$$

แผนภูมิควบคุม คือ

$$UCL = +3$$

$$CL = 0$$


$$LCL = -3$$

Table 7-11 Occurrence of Nonconformities in Dyed Cloth

Roll Number	Number of Square Meters	Total Number Of Nonconformities	Number of Inspection Units in Roll, n	Number of Nonconformities Per Inspection Unit
1	500	14	10.0	1.40
2	400	12	8.0	1.50
3	650	20	13.0	1.54
4	500	11	10.0	1.10
5	475	7	9.5	0.74
6	500	10	10.0	1.00
7	600	21	12.0	1.75
8	525	16	10.5	1.52
9	600	19	12.0	1.58
10	625	23	12.5	1.84
		153	107.50	

Table 7-12 Calculation of Control Limits, Example 6-5

Roll Number, i	n_i	$UCL = \bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$	$LCL = \bar{u} - 3\sqrt{\bar{u}/n_i}$
1	10.0	2.55	0.29
2	8.0	2.68	0.16
3	13.0	2.41	0.43
4	10.0	2.55	0.29
5	9.5	2.58	0.26
6	10.0	2.55	0.29
7	12.0	2.45	0.39
8	10.5	2.52	0.32
9	12.0	2.45	0.39
10	12.5	2.43	0.41

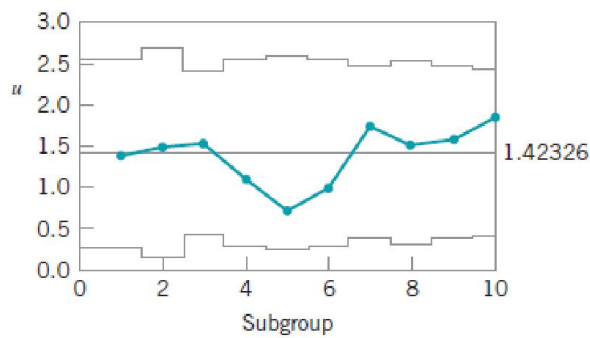

■ FIGURE 7.17 Computer-generated (Minitab) control chart for Example 7.5.