

# การทดลองกัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC)

## 1.วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้เข้าใจและมีพื้นฐานในการเขียน NC Code (G Code, M Code) เพื่อควบคุมเครื่องจักร CNC
- 2) เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน การกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้เครื่องจักร CNC
- 3) เพื่อให้สามารถกัดชิ้นงานพื้นฐานด้วยเครื่องจักร CNC ได้

## 2.ทฤษฎี

### 2.1 เครื่องจักร CNC

เครื่องจักรกลการผลิตขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ คือ เครื่องกลึง เครื่องไส และเครื่องกัด เป็นต้น



รูปที่ 1 เครื่องจักรกล CNC

เครื่องจักรดังกล่าวมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นเครื่องจักรกลที่จำเป็นในโรงงานต่าง ๆ เพื่อการสร้างชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความเที่ยงตรง แม่นยำและความสม่ำเสมอของชิ้นงาน คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องและช่วยเพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันความสามารถในการโปรแกรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องจักรกลการผลิตที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมเรียกว่า เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC) โดยแยกตามประเภทของเครื่องได้เป็น เครื่องกลึงซีเอ็นซี และเครื่องกัดซีเอ็นซี เป็นต้น

เครื่องจักรซีเอ็นซี (CNC) ย่อมาจาก Computer Numerical Control คือเครื่องจักรกลการผลิตที่คอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับใช้ควบคุมการทำงาน โดยมี

อักษร C ย่อมาจาก Computer หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องจักร

อักษร N ย่อมาจาก Numerical หมายถึง ตัวเลข 0 ถึง 9 ตัวอักษร หรือ โค้ด เช่น A, B, C ถึง Z และสัญลักษณ์อื่นๆ เครื่องหมาย + หรือ - เป็นต้น

อักษร C ย่อมาจาก Control หมายถึง การควบคุมโดยกำหนดค่า หรือตำแหน่งจริงที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องจักรกลทำงาน ให้ได้ค่าตามที่กำหนด

ดังนั้นเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจตัวเลขและอักษรหรือโปรแกรมที่ป้อน และในขณะเดียวกันจะใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมเครื่องจักรจากคำสั่งหรือโค้ดในโปรแกรมที่ป้อนให้

### 2.1.1 องค์ประกอบของเครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนหลักดังนี้

#### 1) ชุดควบคุม

ชุดควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์ ของเครื่องจักรซีเอ็นซี เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรม (Store) และแก้ไขดัดแปลงโปรแกรม (Edit) ได้ คอมพิวเตอร์เข้าใจโปรแกรมที่ป้อนและทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม (โปรแกรมเอ็นซี)

#### 2) กลไกการเคลื่อนที่


กลไกการเคลื่อนที่ ได้แก่ ฟีดมอเตอร์ (Feed Motor) ซึ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่าง ๆ ได้ โดยใช้บอลสกรู (Ball Screw) แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) โดยมีตำแหน่งหรือระยะทางการเคลื่อนที่และความเร็วถูกควบคุมโดยรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้จะมีรางนำทาง (Guide Way) รองรับการเคลื่อนที่ที่แกนต่าง ๆ

#### 3) ตัวเครื่องจักรกล

ตัวเครื่องจักรกลคือ โครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามประเภทของเครื่องจักรนั้นๆ ตัวเครื่องจักรมีส่วนประกอบหลักเช่น แท่นเครื่อง แท่นติดสปินเดิล (Spindle Head) และมอเตอร์สปินเดิล (Spindle Motor) เป็นต้น

### 2.1.2 การอ้างอิงระบบแกน

เครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 แกนจะมีการอ้างอิงระบบแกนในแบบคาร์ทีเซียน 3 มิติ โดยทั่วไปจะออกแบบให้โต๊ะงานเคลื่อนที่ในแกน X และ Y ส่วนแกน Z จะเป็นส่วนของ Spindle ที่เป็นส่วนเคลื่อนที่ด้วยเหตุผลด้านขนาดและความมั่นคงของเครื่องจักร โดยการอ้างอิงแกนจะยึดการเคลื่อนที่ของ Spindle เป็นหลัก ดังรูปที่ 2

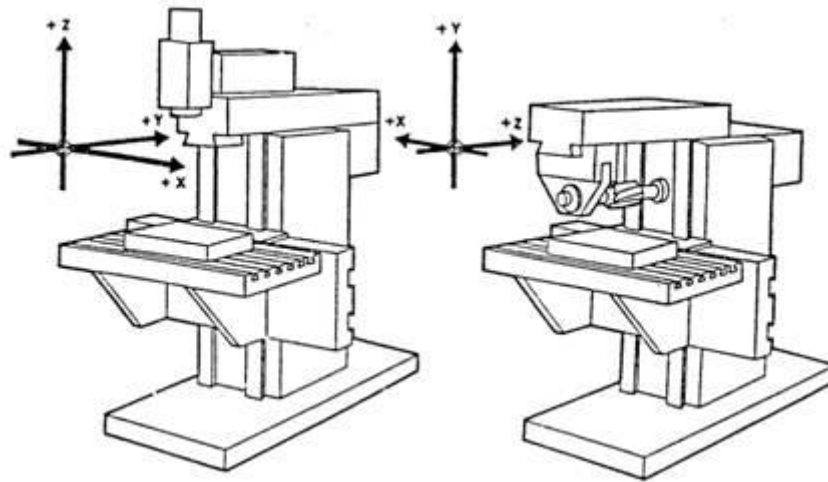

รูปที่ 2 การอ้างอิงระบบแบบ 3 แกน

## 2.2 องค์ประกอบของโปรแกรม

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีจะทำงานได้นั้น ระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจ สำหรับกลุ่มโค้ดหลักที่ใช้ในโปรแกรม NC ได้แก่ G Code และ M Code ซึ่งเป็นมาตรฐานในการควบคุมการทำงานซึ่งประกอบด้วย

- 1) ตัวอักษร (character) เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานหรือกำหนดเงื่อนไข (ตารางที่ 1) ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของคำสั่งย่อยที่เรียกว่า word
- 2) คำ (word) เป็นกลุ่มของตัวอักษร ที่ประกอบขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงาน
- 3) บล็อก (Block) เป็นคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี เป็นการนำ word หลาย ๆ คำมาประกอบกัน เช่น N10 G90 G80 G17                      บล็อกนี้มี 4 word  
N15 G01 X1.0 Y1.5 G18                      บล็อกนี้มี 5 word
- 4) โปรแกรม (program) เป็นการรวมหลาย ๆ บล็อก ที่เขียนตามลำดับการทำงานเพื่อให้ เครื่องซีเอ็นซีทำงานตามขั้นตอนให้ได้ชิ้นงานตามที่กำหนด

ตารางที่ 1. ลักษณะการใช้งานของ Character ตามมาตรฐานของ EIA RS-274 B (อาจแตกต่างกันตามยี่ห้อ)

ตัวอักษร (character)	การใช้งานและความหมาย
A	การหมุนรอบแนวแกน X
B	การหมุนรอบแนวแกน Y
C	การหมุนรอบแนวแกน Z
D	(1) การหมุนรอบแนวแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สาม
E	(1) หมุนรอบแกนพิเศษ (2) อัตราป้อนที่สอง
F	อัตราป้อน
G	การจัดเตรียมการทำงาน
H	ไม่ระบุ

I	(1) ขนาดรอบแนวแกน X ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน X
J	(1) ขนาดรอบแนวแกน Y ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน Y
K	(1) ขนาดรอบแนวแกน Z ของจุดศูนย์กลางวงกลม (2) ระยะพิทของเกลียวที่ขนานแนวแกน Z
L	ไม่กำหนด
M	คำสั่งช่วยการทำงาน
N	หมายเลขบรรทัดในโปรแกรม
O	ไม่กำหนด
P	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขนานกับแนวแกน X
Q	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขนานกับแนวแกน Y
R	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 3 ที่ขนานกับแนวแกน Z
S	ความเร็วรอบของเพลาจับเครื่องมือตัด
T	เรียกเครื่องมือตัด
U	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขนานกับแนวแกน X
V	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขนานกับแนวแกน Y
W	การเคลื่อนที่ของแนวแกนที่ 2 ที่ขนานกับแนวแกน Z
X	การเคลื่อนที่ในแนวแกน X
Y	การเคลื่อนที่ในแนวแกน Y
Z	การเคลื่อนที่ในแนวแกน Z

### รหัส G Code

G Code เป็นคำสั่งที่ทำให้ระบบควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์สั่งการให้เครื่องจักรกล CNC ทำการไส กัดหรือกลึงชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความต้องการ โดยการกระทำดังกล่าวคอนโทรลเลอร์จำเป็นต้องทราบทิศทางและตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง วงกลม หน่วยความยาวที่ใช้ และการบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบ Absolute หรือ Increment เป็นต้น

### รหัส M Code

นอกจาก G Code แล้ว จะต้องมียังคำสั่งอื่นๆ อีกที่เครื่องจักรกล CNC ต้องใช้ในกระบวนการไส กัดหรือกลึงชิ้นงานให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความต้องการต่างๆ เช่น การสั่งให้มือจับเครื่องมือ(Spindle) หมุนหรือหยุดหมุนในทิศทางที่ต้องการ การเปลี่ยนเครื่องมือ (Tool) การเปิดปิดน้ำหล่อเย็น(Coolant) การหยุดโปรแกรม เป็นต้น โดยคำสั่งเหล่านี้กำหนดให้ใช้เป็น M Code

### ตารางที่ 2. ตัวอย่างรหัส G Code และ M Code

ตัวอย่างรหัส G เพื่อเตรียมการทำงานสำหรับงานกัด	ตัวอย่างรหัส M เพื่อโปรแกรมให้เครื่องจักรกระทำ การบางอย่างที่พิเศษ
G00 การเคลื่อนที่ที่เร็ว	M00 หยุดโปรแกรม
G01 ลิเนียร์อินเตอร์โพลชัน (การเคลื่อนที่เชิงเส้นและมีการป้อน)	M01 หยุดโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
G02 เซอร์คิวลาร์อินเตอร์โพลชัน (circular interpolation) (การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งและมีการป้อนกัน)	M02 จบโปรแกรม
	M03 หัวจับหมุนตามเข็มนาฬิกา

<p>ตามเข็มนาฬิกา</p> <p>G03 เซอร์คิวลาร์อินเตอร์โพลชัน (circular interpolation) (การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งและมีการป้องกัน) ทวนเข็มนาฬิกา</p> <p>G17 การเลือกระนาบ XY</p> <p>G18 การเลือกระนาบ XZ</p> <p>G19 การเลือกระนาบ ZY</p> <p>G28 การเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง</p> <p>G40 ยกเลิกการชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัด</p> <p>G41 การชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านซ้าย</p> <p>G42 การชดเชยขนาดรัศมีของเครื่องมือตัดทางด้านขวา</p> <p>G43 การชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด ค่าบวก</p> <p>G44 การชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด ค่าลบ</p> <p>G49 ยกเลิกการชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด</p> <p>G54 ปรับตั้งโคออร์ดิเนตของชิ้นงาน</p> <p>G70 ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นนิ้ว</p> <p>G71 ป้อนข้อมูลที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร</p> <p>G76-79 ไม่มีข้อกำหนดไว้</p> <p>G80 ยกเลิกการทำไซเกิล</p> <p>G81 เจาะไซเกิล</p> <p>G83 เจาะไซเกิลรูลึก</p> <p>G84 การต๊าปเกลียวขวาแบบไซเกิล (right hand tapping canned cycle)</p> <p>G85 การคว้านรู</p> <p>G90 การให้ตำแหน่งในแบบสัมบูรณ์</p> <p>G91 การให้ตำแหน่งแบบอินคริเมนทอล (Incremental)</p> <p>G92 การตั้งคาร์ทีเซียนหรือตั้งค่าซีโรชิฟต์</p> <p>G99 การเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิง</p>	<p>M04 หัวจับหมุนทวนเข็มนาฬิกา</p> <p>M05 หัวจับหยุด</p> <p>M06 เปลี่ยนเครื่องมือ</p> <p>M07 เปิดหล่อ่น้ำเย็น (เปิดมาก)</p> <p>M08 เปิดหล่อ่น้ำเย็น (เปิดน้อย)</p> <p>M09 ปิดหล่อ่น้ำเย็น</p> <p>M10 การล๊อคโดยอัตโนมัติ</p> <p>M11 การคลายล๊อคโดยอัตโนมัติ</p> <p>M30 สิ้นสุดโปรแกรม</p> <p>M98 เรียกโปรแกรมย่อย</p> <p>M99 จบโปรแกรมย่อยและกลับไปยังโปรแกรมหลัก</p>
---	---

### 3. เครื่องมือและวัสดุ

- 1) เครื่องกัด CNC
- 2) แผ่นอะลูมิเนียม

### 4. การทดลอง

จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการกัดชิ้นงานจริงด้วย NC Code ที่เขียนมาจากโปรแกรม CAD/CAM รวมทั้งการศึกษาความหมายของคำสั่ง NC Code ดังกล่าวโดยมีขั้นตอนดังนี้


- 1) ทำการจับยึดชิ้นงานทดลองที่เตรียมไว้เข้ากับฐานจับชิ้นงานของเครื่อง
- 2) ทำการกำหนดจุดเริ่มต้นการทำงานของเครื่องบนชิ้นทดลอง โดยกำหนดให้จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณผิวด้านบนในตำแหน่งจุดกึ่งกลางของชิ้นงาน
- 3) ทำการโหลด G Code จากคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่ชุดควบคุมของเครื่อง
- 4) ทำการจำลองรัน G Code ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการกัดชิ้นงานจริง

5) หลังจากนั้นสั่งให้เครื่องทำการกัดชิ้นงานทดสอบดังกล่าว ในระหว่างการกัดชิ้นงานดังกล่าวให้สังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องประกอบกับส่วนของโปรแกรม รอจนเสร็จ แล้วค่อยคลายแทนจับยึดชิ้นงานเพื่อนำชิ้นงานทดสอบออกมาจากตัวเครื่อง

## 5. การวิเคราะห์

ทำการสังเกตลักษณะการทำงานของเครื่องประกอบกับในส่วนของโปรแกรมที่เขียนมาจากโปรแกรม CAD/CAM ดังกล่าว แล้วทำการอธิบาย NC Code ดังกล่าวจนครบทุก Block ที่กำหนดให้

**ตัวอย่าง** การเขียนโปรแกรมด้วย คำสั่งของ HAIDENHAIN

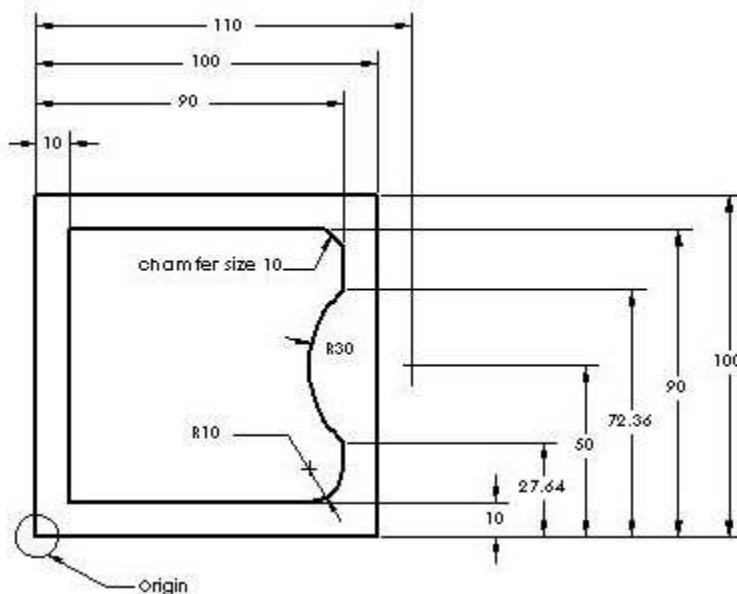

(Endmill DIA 12 mm.Milling depth 0.5 mm WP thickness 10 mm.)

0 BEGIN PGM TEST MM

1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-10

2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0

3 TOOL CALL 1 Z S1200

4 L X-50 Y-50 Z+50 R0 F MAX M13

5 L X-10 Y+0 Z-0.5 F MAX

6 L X+10 Y+10 RL F200

7 L Y+90

หัวโปรแกรม

การกำหนด minimum point

การกำหนด maximum point

เลือกใช้ tool หมายเลข 1 ความเร็วหัวกัด 1200 รอบ/ นาที

ทำการเคลื่อนที่หัวกัดไปยังพิกัด โดยอ้างอิงที่ตำแหน่ง

ศูนย์กลางดอกกัดด้วยความเร็วสูงสุดและเปิดให้หัวกัดหมุน

พร้อมเปิดน้ำหล่อเย็น

ทำการเคลื่อนที่หัวกัดไปยังพิกัด ด้วยความเร็วสูงสุด

เข้ากัดชิ้นงานด้วยความเร็ว 200 มม./นาที โดยชดเชยรัศมี


tool ด้านซ้าย

กัดชิ้นงานไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 200 มม./นาที

8 L X+90	กัดชิ้นงานไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 200 มม./นาที (ด้านประกอบมุมด้านที่ 1)
9 CHF 10	คำสั่งลบมุมเป็นเส้นตรงขนาด 10 มม.
10 L Y+72.36	กัดชิ้นงานไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 200 มม./นาที (ด้านประกอบมุมด้านที่ 2) (จุดเริ่มต้นของส่วนโค้ง)
11 CC X+110 Y+50	กำหนดพิกัด X Y จุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง
12 C X+90 Y+27.64 DR+ F 150	กัดชิ้นงานโค้งแบบทวนเข็มนาฬิกาไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 150 มม./นาที (จุดสิ้นสุดของส่วนโค้ง)
13 L Y+10 F200	กัดชิ้นงานไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 200 มม./นาที (ด้านประกอบมุมด้านที่ 1)
14 RND R10	คำสั่งลบมุมเป็นเส้นตรงขนาดรัศมี 10 มม.
15 L X-10	กัดชิ้นงานไปยังพิกัดด้วยความเร็ว 200 มม./นาที (ด้านประกอบมุมด้านที่ 2)
16 L Z+150 R0 F MAX	ยกหัวกัดขึ้นแนวแกน Z ด้วยความเร็วสูงสุด
17 M30	หยุดหัวกัด ปิดน้ำหล่อเย็น
18 END PGM TEST MM	ท้ายโปรแกรม

**คำถามท้ายการทดลอง**

- 1) M-Code มีหน้าที่อย่างไร
- 2) G Code คืออะไร
- 3) ความเร็ว Feed คืออะไร
- 4) จงอธิบายความหมายของคำสั่ง G0 X-4.58 Y5.75 Z4.05 S1500 M3
- 5) จงกำหนดพิกัดแบบสัมบูรณ์แต่ละจุดของชิ้นงานต่อไปนี้

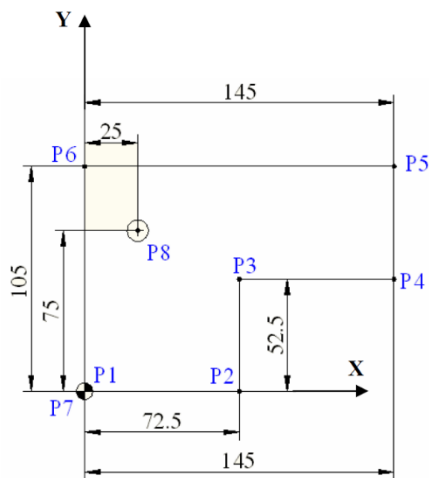

จุด	แกน X	แกน Y
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		
P6		
P7		
P8		